


رونیکس®

آخرین ابزاری که می خرید!

اره گردبر براش لس شارژی

۸۹۰۲K

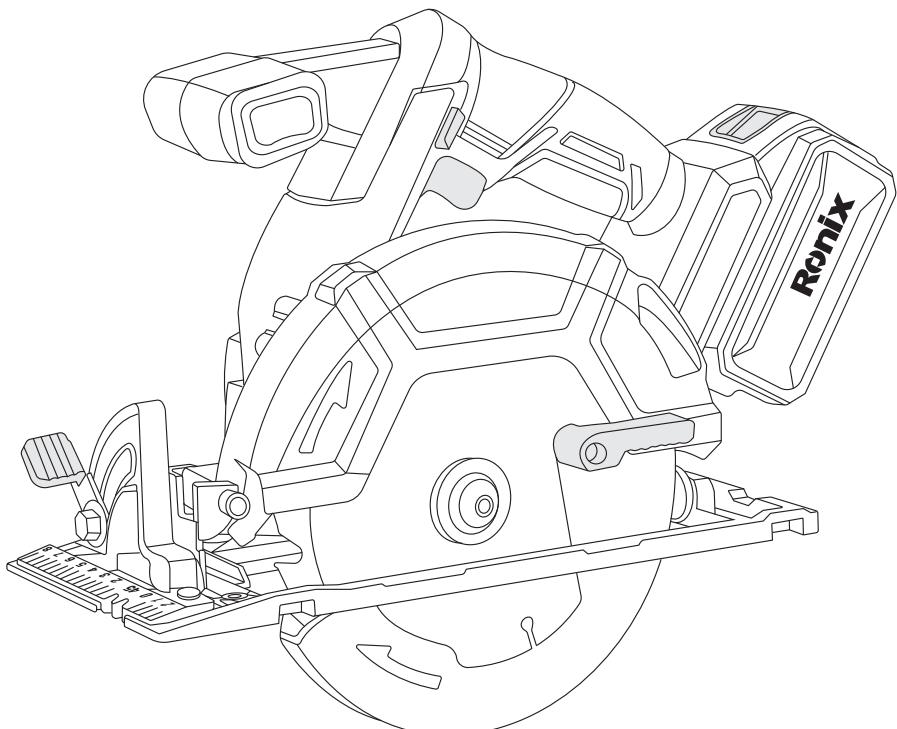

www.ronix.ir

مشخصات فنی

۸۹۰۲K	کد محصول
۲۷ کیلوگرم	وزن
براش لس	نوع موتور
۵۰۰۰ دور بر دقیقه	سرعت در حالت آزاد
۲۰ ولت	ولتاژ باتری
لیتیوم-یون	تکنولوژی باتری
۱۶۵ میلیمتر	قطر تیغه برشی
۵۷ میلیمتر	حداکثر عمق برش در ۰ درجه
۴۱ میلیمتر	حداکثر عمق برش در ۴۵ درجه
۳۷ میلیمتر	حداکثر عمق برش در زاویه ۵۰ درجه
آچار آلن ، گونیا ، یک جفت باتری ۲۰ ولت یک فست شارژر	متعلقات
BMC	نوع بسته‌بندی


باتری های قابل استفاده برای ۸۹۰۲K

شماره مدل	محصول
۸۹۹۰	باتری لیتیومی ۲۰ ولت ۲ آمپر ساعت
۸۹۹۱	باتری لیتیومی ۲۰ ولت ۴ آمپر ساعت

شارژر های قابل استفاده برای ۸۹۰۲K

شماره مدل	محصول
۸۹۹۲	شارژر سریع ۲۰ ولت خروجی ۲۲ ولت ۲.۲ آمپر
۸۹۹۳	شارژر سریع ۲۰ ولت خروجی ۲۲ ولت ۴.۵ آمپر
۸۹۹۴	شارژر دوقلو سریع ۲۰ ولت خروجی ۲۲ ولت ۱۲.۲ آمپر + ۱۲.۲ آمپر

اجزا و قطعات دستگاه

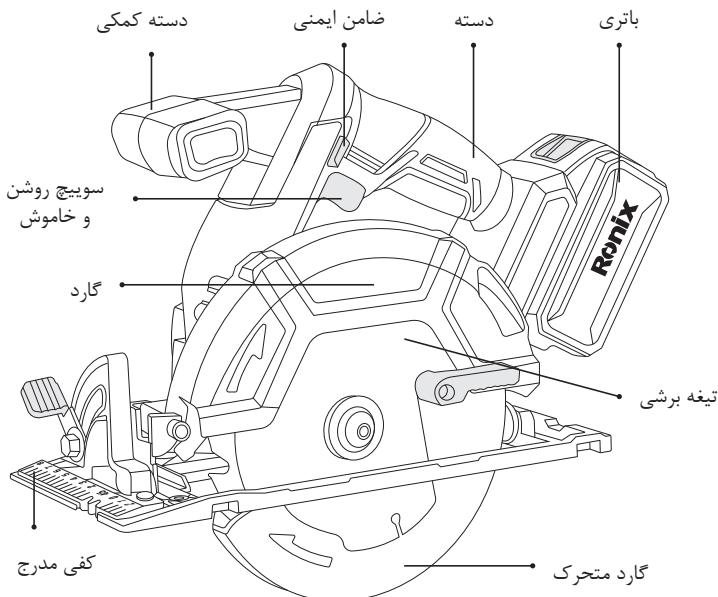

!
نکته!

پس از مطالعه دفترچه راهنمای آن را برای استفاده های بعدی نگهداری نمائید.

!
نکته!

خواهشمند است دستورالعمل اجرایی را به دقت مطالعه نمایید و نیز توجه خاصی به دستورالعمل هایی ایمنی داشته باشید.

!
هشدار!

هنگام استفاده از دستگاه، رعایت نکات ایمنی، از بروز آتش سوزی و برق گرفتگی و صدمات جانی جلوگیری خواهد کرد.

دستورالعمل های کلی ابزارآلات برقی

!
هشدار!

- لطفاً کلیه مواردی که در ذیل قید شده است را با دقت مطالعه فرمائید و به کار ببرید، عدم پیروی

از دستورالعمل های ذیل ممکن است منجر به ایجاد صدمات جبران ناپذیر فیزیکی یا ایجاد اختلال در کارکرد ابزارآلات برقی شوند.

- این دفترچه راهنمایی را بعد از مطالعه نگهداری نمائید.
- به موارد ذیل توجه نمائید:

ایمنی محل کار

- محل کار را تمیز و روشن نگهدارید. محیط های در هم ریخته و تاریک حادثه آفرین خواهند بود.
- هرگز از ابزارآلات برقی در مجاورت مواد اشتعال زا استفاده ننمائید. ابزارآلات برقی جرقه ایجاد می کنند که ممکن است موجب آتش سوزی گردد.
- ابزارآلات برقی را هنگام استفاده از دسترس کودکان و افراد غیرمتخصص دور نگهدارید. زیرا ممکن است باعث از دست دادن تمرکز و کنترل دستگاه شود.

ایمنی برقی

- دو شاخه دستگاه باید متناسب با پریز باشد. با این کار احتمال برق گرفتگی به شدت کاهش خواهد یافت.
- در هنگام استفاده از دستگاه به محل عبور لوله، کابل برق مربوط به رادیاتور، گرمخانه و یا یخچال و... توجه نمائید.
- ابزارآلات برقی را در معرض باران و یا رطوبت قرار ندهید. ورود آب به ابزارآلات برقی ممکن است موجب برق گرفتگی، سوختگی و خراب شدن دستگاه شود.
- هرگز از کابل دستگاه برای حمل آن استفاده ننمائید و یا برای قطع اتصال دستگاه از پریز، کابل را نکشید. همچنین کابل را از معرض حرارت، سطوح نوک تیز، قطعات دور و روغن دور نگهدارید. کابل های آسیب دیده مستعد بروز برق گرفتگی هستند.
- هنگام استفاده از دستگاه در محیط های باز، از سیم رابط مناسب استفاده نمائید تا احتمال برق گرفتگی کاهش یابد.
- هنگام استفاده از دستگاه در محیط های مرطوب حتماً کلید حفاظت جان (RCD) برای اتصال دستگاه به منبع تغذیه برق شهری استفاده نمائید. کلید حفاظت جان، مانند دستکش و کفش ایمنی به افزایش ایمنی فردی کمک می کند.
- هرگز ابزارهای دارای جریان متناوب را به منبع تغذیه برق با جریان غیرمتناوب (مستقیم) وصل ننمائید. این کار منجر به آسیب دیدگی دستگاه و آسیب های فردی خواهد شد. این دستگاه جهت استفاده با جریان برق متناوب AC است و اتصال آن به منبع تغذیه برق شهری بدون مشکل خواهد بود.

ایمنی فردی

- زمانی که خسته اید یا تحت تاثیر دارو قرار دارید و در مجموع زمانی که در سلامتی کامل به سر نمی بردید، هرگز از ابزارآلات برقی استفاده ننمائید. چرا که لحظه ای درنگ و بی دقیقی منجر به صدمات جبران ناپذیری خواهد شد.
- همواره از لوازم ایمنی مانند عینک ایمنی، ماسک هوا، کفش و کلاه ایمنی و محافظ گوش استفاده ننمائید تا صدمات فردی کاهش یابد.
- برای اجتناب از شروع به کار ناگهانی دستگاه، قبل از اتصال آن به منبع برق از قرار داشتن کلید در وضعیت خاموش اطمینان حاصل ننمائید. همچنین زمانی که آن را جابه جا می کنید، دو شاخه را از پریز جدا کرده و انگشتتان را بر روی کلید قرار ندهید.
- قبل از روشن کردن دستگاه از عدم اتصال هرگونه ابزار تنظیم مانند آچار به قطعات دور اطمینان حاصل ننمائید چراکه می تواند منجر به صدمات جبران ناپذیری گردد.
- حالت صحیح قرارگیری پاها و حفظ تعادل بدن حین کار از خارج شدن کنترل دستگاه جلوگیری می نماید.
- همواره در حین کار از لباس کار مناسب استفاده ننمائید. استفاده از لباس های غیر استاندارد و گشاد، جواهرات و داشتن موهای بلند امکان درگیرشدن آنها را با قسمت های متحرک ابزارآلات برقی افزایش داده و ممکن است خطرآفرین شود.
- در صورت استفاده ادوات جمع آوری غبار، از اتصال صحیح و مناسب آن به دستگاه اطمینان حاصل ننمائید. استفاده از چنین لوازم جانبی، مضرات مربوط به غبارات را کاهش خواهد داد.

استفاده از دستگاه

- از اعمال بار اضافه به دستگاه جدا خودداری ننمائید. انتخاب درست ابزار برقی مناسب کارتان، باعث کاهش هزینه و زمان و حسن انجام کار برای شما خواهد شد. بنابراین همیشه برای انجام عملکرد مورد نظرتان از ابزار برقی مخصوص به آن کار استفاده ننمائید.
- در صورت معیوب بودن کلید دستگاه، هرگز از آن استفاده نکنید و به نزدیک ترین مراکز خدمات پس از فروش رونیکس سرویس برای تعمیر آن مراجعه ننمائید. هر دستگاهی که با کلید قابل کنترل نباشد، خطرآفرین است و باید تعمیر شود.
- قبل از هرگونه تنظیم یا تعویض لوازم جانبی دستگاه، همچنین زمانی که از دستگاه استفاده نمی کنید دو شاخه را از منبع برق جدا ننمائید. این کار از شروع به کار ناگهانی دستگاه جلوگیری خواهد کرد.
- ابزارآلات برقی را از دسترس کودکان و افراد غیرمتخصص دور نگهدارید. ابزارآلات برقی در دسترس افرادی که مهارت کافی برای استفاده از ابزارآلات را ندارند، خطرآفرین خواهند بود.

- از ابزارآلات برقی به خوبی نگهداری نمائید. هرگونه تنظیمات، گیرکردن قطعات دوار و یا هر وضعیت دیگری که ممکن است بر روی عملکرد دستگاه تاثیر بگذارد را بررسی نمائید و در صورت آسیب دیدگی قبل از استفاده ، آن مورد را رفع نمائید. بیشتر حوادث از عدم نگهداری صحیح ابزارآلات برقی رخ می دهد.
- ابزارآلات سوراخکاری را تیز و تمیز نگهداریم. نگهداری مناسب از ابزارآلات برقی موجب کنترل آسان تر دستگاه می گردد و کمتر در قطعه کار گیر خواهد کرد.
- همواره از ابزار و لوازم جانبی مناسب این دستگاه استفاده نمائید. همچنین از این دستگاه تنها برای کارهایی که برای آن تمیه و طراحی شده است، استفاده نمائید.
- تعمیرات و نگهداری
- برای هرگونه تعمیر و تعویض قطعات، تنها به مراکز خدمات پس از فروش رونیکس سرویس مراجعه نمائید.
- برای روغن کاری یا تعویض مته مطابق دستورالعمل قید شده در دفترچه راهنمای این دستگاه عمل نمائید.
- هنگام استفاده از دستگاه، دست ها باید تمیز و خشک و عاری از هرگونه روغن و گریس باشد.

دستورالعمل های ایمنی کار با اره گرد بر


- همیشه توجه داشته باشید که دستانتان از نواحی مورد برش کاری دور باشد!
- هنگام انجام برشکاری توجه داشته باشید که پیش روی به سمت عقب باعث خرابی برش در قطعه کار خواهد شد.
- بعد از خاموش نمودن دستگاه تیغه همچنان به چرخش ادامه می دهد. صبر کنید تا حرکت تیغه کاملاً متوقف گردد.
- همیشه قبل از شروع به کار بررسی نمایید که گارد و محافظ زیرین به درستی و روانی حرکت نماید.
- هرگز قطعه کار را با دستهایتان یا در میان پاها یا قرار ندهید. این نکته بسیار مهم است که قطعه کار قبل از شروع برش به درستی قبل از برش به درستی توسط گیره و ابزار مناسب سابت شده باشد.
- همیشه درانتخاب تیغه اره دقت نمایید تا از سایز مناسب و شکل دندانه مناسب استفاده نمایید.
- هرگز از تیغه اره های کند شده یا آسیب دیده بر روی دستگاه استفاده ننمایید.
- همیشه از مهره بوش های تبدیل کننده استاندارد برای تیغ اره ها استفاده نمایید.
- در زمانی که تیغ حین برش در قطعه کار گیر می کند، یا به هر دلیلی برش متوقف می شود ، کلید را رها نمایید و از حرکت دادن دستگاه به جلو و عقب خود داری نمایید. تا از حرکت ایستادن کامل تیغه صبر نمایید.صیپس به آرامی دستگاه را از قطعه کار رها نمایید.
- استفاده نمودن از صفحات بزرگ چوبی به عنوان گونیا یا پشتیبان در طی مسیر برش، خطر گیر

- کردن تیغ اره و پس زدن دستگاه را به حد اقل خواهد رساند.
- کلیه تنظیمات برش از قبیل تنظیم عمق برشی و زاویه برش باید قبل از شروع به برشکاری با دقت انجام شده باشد و پیچ تنظیمات کاملاً محکم شده باشند.
- همیشه ابزار را با دو دست خود محکم بگیرید و هرگز انگشتان خود را پشت مسیر حرکت قرار ندهید ، چرا که اگر حالت پس زدن دستگاه اتفاق بیافتد، دستگاه به راحتی به سمت عقب و به طرف دستان شما پرتاپ می شود.
- هرگز بیش حد مجاز به دستگاه فشار نیاورید. این کار باعث ایجاد نتیجه برش کاری نامطلوب و ایجاد آسیب های جدی به دستگاه و کاربر خواهد شد.
- قبل از برش قطعه کار را به خوبی بررسی نمایید تا خالی از هرگونه اجسام سخت یا میخ باشد.
- در هنگام کار با دستگاه اره گردبر کابل دستگاه را از قسمت های در حال گردش (تیغه دستگاه) دور نگه دارید.
- همیشه قسمت عریض صفحه دستگاه را روی بخشی از قطعه کار که محکم تر ثابت شده است قرار دهید و هیچگاه آن را روی قسمتهایی که احتمال افتادن یا پرتاپ شدن در حین کار می شود قرار ندهید.
- برای قطعه کار های مختلف با جنسهای مختلف باید سرعت پیشروی خود را به صورت متفاوت به کار ببرید به طور مثال : زمانی که قطعه کار یک چوب سخت می باشد باید دستگاه اره گرد برد را به آرامی پیش ببرید تا کیفیت برشی شما مطلوب باشد.
- بعد از روش نمودن دستگاه باید صبر کنید تا دور دستگاه به حد اکثر برسد سپس تیغه را با قطعه کار در تماس قرار دهید.
- همیشه دستگاه را با دست بر روی بدن و دست دیگر روی دسته گردن محکم بگیرید و سپس دستگاه را روش نمایید و تیغه را بر روی قطعه کار قرار دهید.
- همیشه قبل از انجام تنظیمات یا تعویض تیغ اره دو شاخه دستگاه را از پریز خارج نمایید.

عملکرد دستگاه

نحوه نصب و تعویض باتری


- برای درآوردن باتری کافی است که دکمه قرمز جلوی باتری را فشار داده و باتری را از دستگاه جدا نمایید.
- برای نصب باتری، زبانه باتری را بر روی شیار روی پوسته قرار داده و عقب بکشید تا صدای کلیک را بشنوید که نشان دهنده اتصال درست آن می باشد.
- هرگز هنگام نصب باتری اعمال فشار ننمایید. اگر باتری به راحتی روی شیار پوسته حرکت نکند یعنی به درستی بر روی پوسته قرار نگرفته است.

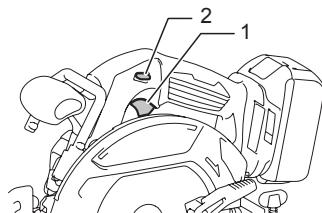

روشن کردن دستگاه


! هشدار!

همواره دستورالعمل های ایمنی را رعایت نمایید. از تیغه های شکسته یا از مستهلك استفاده ننمایید.
به منظور روشن کردن دستگاه ابتدا دکمه ایمنی کلید را فشار داده و سپس با فشردن شاسی سویچ دستگاه روشن میشود. جهت خاموش کردن دستگاه دست خود را از روی شاسی کلید بردارید.

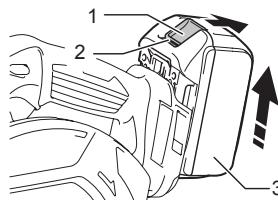


تنظیم عمق برش

اهرم قفل کن را به سمت بالا فشار داده تا پیچ آن شل شود. سپس با کمک پایه مدرج عمق مناسب برش را تنظیم نموده و در آخر اهرم قفل کن را به سمت پایین بفشارید تا پیچ آن کاملاً محکم شود.

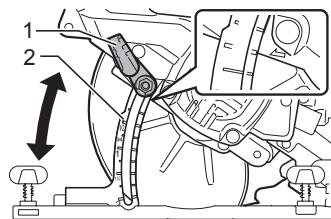


تنظیم زاویه برش

اهرم قفل کن را به سمت بالا هل داده تا پیچ آن شل شود.
سپس با کمک پایه مدرج زاویه مناسب کفی را تنظیم نموده.
و در آخر اهرم قفل کن را به سمت پایین بفشارید تا پیچ آن کاملاً محکم شود.

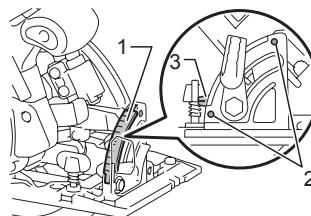

شاخص مسیر برش


برای برش های مستقیم و متواالی در زاویه صفر درجه، در امتداد شاخص صفر بر روی کفی حرکت کنید.
برای برش های مستقیم و متواالی در زاویه ۴۵ درجه، در امتداد شاخص ۴۵ بر روی کفی حرکت کنید.

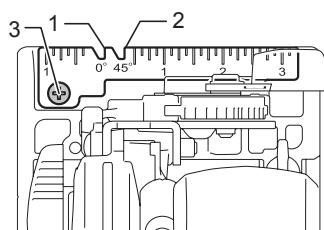

نصب و تعویض صفحه برش

! هشدار!

هنگام انجام مراحل ذیل از عدم اتصال دو شاخه به پریز اطمینان حاصل نمائید.
برای نصب یا تعویض صفحه برش مراحل ذیل را انجام دهید:
ابتدا دکمه قفل کن شفت را فشار داده و از آچار مخصوص تعبیه شده استفاده نمایید تا پیچ روی آن شل شود. با چرخاندن پیچ در جهت عقربه های ساعت، آن را خارج نمایید. سپس صفحات برش را بین واشر زیر و رو قرار دهید. در آخر مهره و پیچ را در جای خود قرار داده و سفت کنید.
برای تعویض صفحه مراحل قبل را برعکس اجرا کنید.

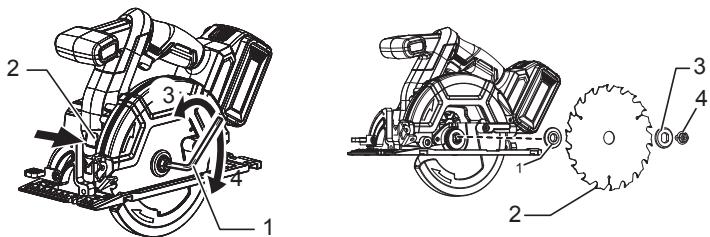

تعمیرات و نگهداری دستگاه

! هشدار!

- همواره قبل از بررسی و تعمیرات نگهداری دستگاه از خاموش بودن آن اطمینان حاصل نمایید.
- ۱) همواره از تمیز بودن دریچه و منافذ هوای دستگاه اطمینان حاصل فرمایید.
 - ۲) سفت بودن پیچ‌ها (بدنه و نگه دارنده صفحه) را همواره بررسی نمایید.
 - ۳) قبل از شروع به کار با دستگاه از سالم بودن کابل برق اطمینان پیدا کنید.

بازیافت

وسایل الکتریکی را مانند زباله‌ای شهری تفکیک ناپذیر، دور نریزید.

خدمات پس از فروش

! توجه:

به همراه ابزار شما کارت گارانتی و کارت معرفی مراکز سرویس مجاز رونیکس سرویس در سراسر ایران ارائه می‌گردد. توجه داشته باشید که هیچ کدام از اجزای داخلی این ابزار احتیاج به تعمیرات اضافه یا دستکاری جهت بهینه نمودن عملکرد ندارند. بنابراین از هرگونه دستکاری یا ارائه به مراکز تعمیرات غیر مجاز اجتناب نمایید و در صورت بروز هرگونه ایراد، سریعاً با نزدیک ترین مرکز سرویس مجاز تماس حاصل نمایید تا از خدمات سریع و دقیق رونیکس سرویس استفاده نمایید. برای اطلاع از مراکز سرویس و گارانتی مجاز رونیکس سرویس به وب سایت www.ronix.ir مراجعه نمایید و یا با تلفن ۰۲۱-۶۴۹۷ خدمات حمایتی رونیکس سرویس تماس حاصل نمایید.

رونیکس®

آخرین ابزاری که می خرید!

www.ronix.ir